


Vertikale lister monteres først på begge sider deretter monteres kilepakning som på forhånd er kuttet 5% lenger enn glasslist. Pakning monteres ved at man presser pakningen inn i hjørnene i bunn og topp og komprimerer pakningen mot hjørnene. Hvis det er mye friksjon mellom list og glass/fylling kan det påføres såpevann for å lette denne prosessen.

Horisontale glasslister monteres etterpå med samme prosedyre. Det er veldig viktig at de horisontale glasslistene blir montert og påført kilepakning etter at de vertikale pakningene er montert, hvis ikke klarer vi ikke å få trykket pakningen ned i bunn av hjørnene, og det kan bli lekkasje.

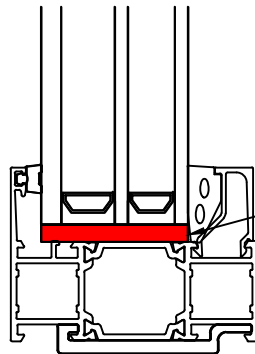

Husk også å kutte glasskloss jevnt med innsiden av glass for å unngå kul på kilepakningen og lekkasje.